

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí

Katalogové číslo: 13.99.32

Model: TCT-2690 PRO.

Balení:

1. tester
2. vzdálená jednotka
3. 2x redukce F - BNC
4. 2x distanční vložka RJ11/RJ45
5. klip pro upevnění testeru
6. pouzdro na tester
7. baterie 9V

Vlastnosti:

- pro testování kabeláže UTP / STP a koaxiálních kabelů
- identifikace a změření vzdálenosti k nezapojenému (přerušenému) konci kabelu
- jednoduchá kontrola stavu kabeláže: propojení, přerušení, zkrat, chybné zapojení kabelu
- s oddělenou jednotkou je možno testovat pevně instalovanou kabeláz.
- používá TDR (Time Domain Reflectometer) k měření délky kabelu
- podsvícený displej
- paměť pro 8 naměřených výsledků
- možnost až 8 vzdálených jednotek

Popis:


konektor RJ45 F konektor konektor RJ45



konektor RJ45 na odnímatelné jednotce

Použití:

Po stisku tlačítka „ON“ se tester zapne – ozve se 1x pípnutí a po chvíli se na displeji objeví:

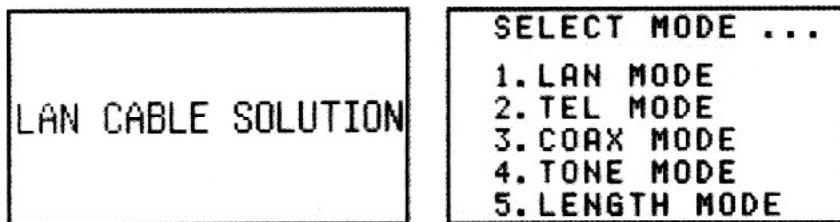

Pomocí tlačítek ▲ a ▼ zvolte testovací mód a potvrďte tlačítkem „TEST“
Testovací mód lze také přímo volit pomocí modrých tlačítek.

LAN mode


V LAN režimu je možno testovat pomocí MAIN a LOOPBACK konektorů na základní jednotce, nebo MAIN a REMOTE konektorů na základní a vzdálené jednotce

1. Test mezi MAIN a LOOPBACK konektorem

Testovací funkce:

- a) PASS (v pořádku), OPEN (nezapojeno, přerušeno), SHORT (zkrat), CROSS (překřížené vodiče), SPLIT (přehozené vodiče mezi páry)
- b) test zda je kabel stíněný nebo nestíněný (FTP / UTP)
- c) pokud je kabel nezapojen nebo přerušen, zobrazuje se vzdáenosť mezi přerušeným místem a konektorem MAIN


Zvolte LAN MODE nebo stiskněte tlačítko LAN

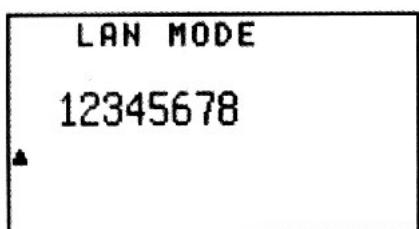

Úvodní obrazovka pro LAN MODE

Stiskem tlačítka ▲ se vrátíte do základní obrazovky

Stiskem tlačítka TEST nebo LAN spusťte test

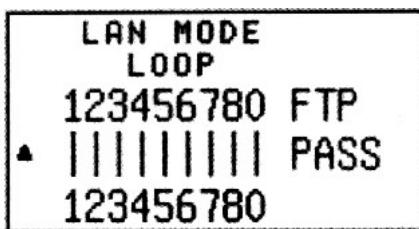

Výsledek pro stíněný(FTP) správně zapojený kabel

FTP: stíněný , UTP: nestíněný.

0-0 : stínění.

LOOP: kabel zapojený mezi MAIN a LOOPBACK.

REMOTE: kabel zapojený mezi MAIN a vzdálenou jednotku

LAN MODE	
LOOP	
12345678	80.4M
▲	FAIL
12345678	OPEN

Výsledek pro přerušený kabel – zobrazuje se vzdálenost od konektoru MAIN k přerušenému místu
Čísla přerušených vodičů blikají.

LAN MODE	
LOOP	
12345678	UTP
▲	FAIL
12345678	SHORT

Výsledek pro zkratované vodiče.
Čísla zkratovaných vodičů blikají.

LAN MODE	
LOOP	
12345678	UTP
▲	FAIL
21345678	CROSS

Výsledek pro překřížené vodiče
Čísla překřížených vodičů blikají a je zobrazeno skutečné zapojení.

LAN MODE	
LOOP	
12345678	UTP
▲	FAIL
12345678	SPLIT


Výsledek pro přehozené vodiče mezi páry (SPLIT)
Čísla přehozených vodičů blikají.

2. Test mezi MAIN a REMOTE konektorem

Testovací funkce:

- PASS (v pořadku), OPEN (nezapojeno, přerušeno),
SHORT (zkrat), CROSS (překřížené vodiče v páru).
SPLIT není možno měřit.
- test zda je kabel stíněný nebo nestíněný (FTP / UTP)
- pokud je kabel nezapojen nebo přerušen, zobrazuje se vzdálenost mezi přerušeným místem a konektorem MAIN

Zvolte LAN MODE nebo stiskněte tlačítko LAN

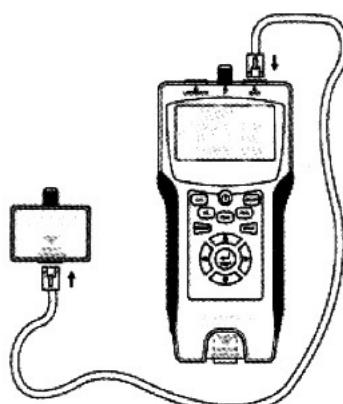

LAN MODE	
REMOTE ID-1	
123456780	FTP
▲	PASS
123456780	

Výsledek pro stíněný(FTP) správně zapojený kabel

Zobrazuje se číslo vzdálené jednotky (ID-1) a ozývá se pípání (na externí jednotce)

LAN MODE		
REMOTE	ID-?	
123456780	27.4M	
▲	FAIL	
123456780	OPEN	

Výsledek pro přerušený kabel – zobrazuje se vzdálenost od konektoru MAIN k přerušenému místu
Čísla přerušených vodičů blikají.

LAN MODE		
REMOTE	ID-?	
12345678	UTP	
▲	FAIL	
12345678	SHORT	

Výsledek pro zkratované vodiče.
Čísla zkratovaných vodičů blikají.

LAN MODE		
REMOTE	ID-1	
12345678	UTP	
▲	FAIL	
12354687	CROSS	

Výsledek pro překřížené vodiče
Čísla překřížených vodičů blikají a je zobrazeno skutečné zapojení.

3. Paměť

Tlačítkem MEMORY je možno uložit výsledek měření. K dispozici je 8 pamětí pro LAN + TEL režim a 4 paměti pro COAX a LENGTH režim
Po stisku tlačítka MEMORY se na chvíli zobrazí MR-1 (1-8) a pak zmizí

LAN MODE	MR-1
REMOTE	ID-?
12345678	UTP
▲	FAIL
12345678	SHORT




LAN MODE	MR-1
REMOTE	ID-?
12345678	UTP
▲	FAIL
12345678	SHORT

Stiskem tlačítka MEMORY na více než 3 vteřiny zobrazíte uložené výsledky.
Tlačítky ▲ a ▼ zvolte požadované číslo paměti.
Stiskem některého z tlačitek módu (modré) opustíte režim zobrazování uložených výsledků

MEMORY		MR-1
LOOP		
12345678	UTP	
▲	FAIL	
▼	12345678	SPLIT

Zobrazení uloženého výsledku v paměti 1


Stiskem tlačítka TEST (v režimu MEMORY) je možno smazat vybranou paměť

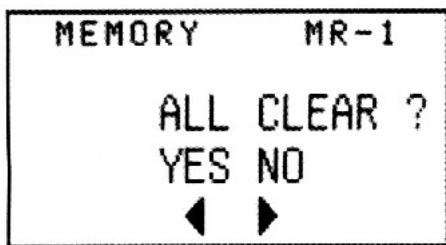

Stisknutím ◀ smažete paměť. Stiskem ► přejdete na předchozí obrázek bez smazání paměti.

4. Vybitá baterie

Pokud je napětí na baterii nižší než 6V zobrazí se blikající symbol baterie

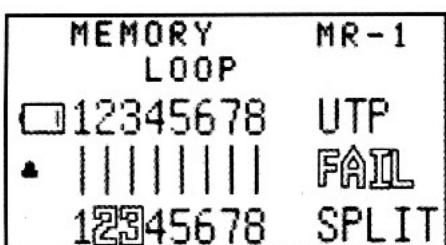

Upozornění: Pokud je baterie slabší a symbol baterie pouze občas problikne, může docházet ke zkreslování výsledků měření – především měření délky


TEL mode

V režimu TEL je možno měřit pouze mezi konektorem MAIN a LOOPBACK

Testovací funkce:

- PASS (v pořádku), OPEN (nezapojeno, přerušeno), SHORT (zkrat), CROSS (překřížené vodiče).


Zvolte TEL MODE nebo stiskněte tlačítko TEL

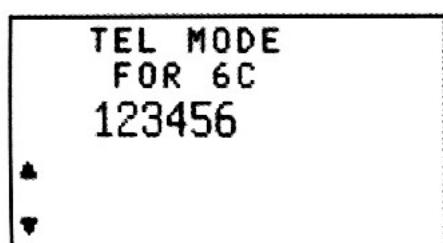

TEL MODE FOR 6c, 4c, 2c : zobrazení typu kabelu (podle počtu vodičů)



Stiskem tlačítka TEST nebo TEL spusťte test

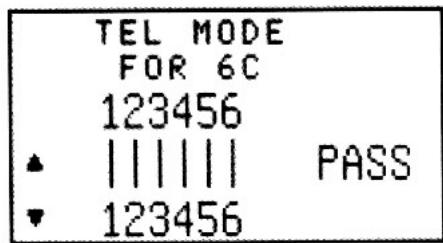

Výsledek pro správně zapojený 6-ti žilový kabel

TEL MODE		
FOR 6C		
	123456	FAIL
▲		FAIL
▼	123456	OPEN

Výsledek pro přerušený kabel
Čísla přerušených vodičů blikají.

TEL MODE		
FOR 6C		
	123456	FAIL
▲		FAIL
▼	123456	SHORT

Výsledek pro zkratované vodiče.
Čísla zkratovaných vodičů blikají.

TEL MODE		
FOR 6C		
	123456	FAIL
▲		FAIL
▼	132456	CROSS

Výsledek pro překřížené vodiče
Čísla překřížených vodičů blikají a je zobrazeno skutečné zapojení.
- nemusí být zobrazeno FAIL

Stiskem tlačítka ▲, ▼ v TEL režimu volíte typ kabelu: 6c, 4c, 2c

TEL MODE		
FOR 2C		
	12	FAIL
▲		FAIL
▼	12	OPEN

TEL MODE		
FOR 4C		
	1234	FAIL
▲		FAIL
▼	1234	OPEN


Uložení naměřených hodnot do paměti je stejné jako v režimu LAN

COAX mode


V režimu COAX je možno měřit pouze mezi konektorem F a REMOTE

Testovací funkce:


- PASS (v pořádku), OPEN (nezapojeno, přerušeno), SHORT (zkrat)

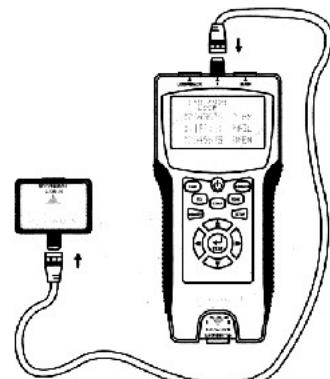


Zvolte COAX MODE nebo stiskněte tlačítko COAX

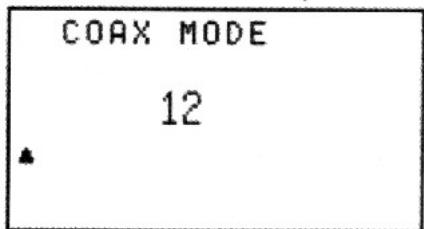

Stiskem tlačítka TEST nebo COAX spusťte test

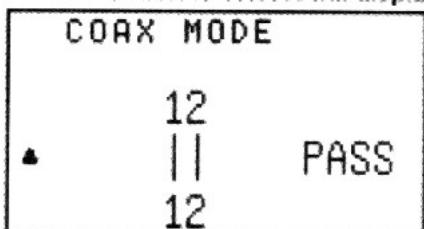


Výsledek pro správně zapojený koaxiální kabel

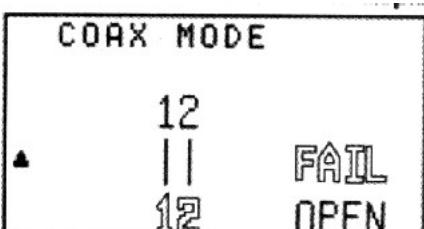

Výsledek pro přerušený kabel

Čísla přerušených vodičů blikají.

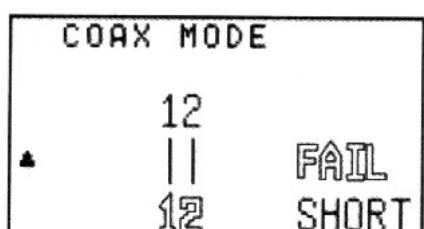

Výsledek pro zkratované vodiče.


Čísla zkratovaných vodičů blikají.

Uložení naměřených hodnot do paměti je stejné jako v režimu LAN. K dispozici jsou 4 paměti.

TONE mode

V režimu TONE vysílá tester do zvolených vodičů signál, který je možno zachytit sledovací sondou (sonda není součástí testera). Kabel připojte do konektoru MAIN.

Zvolte TONE MODE nebo stiskněte tlačítko TONE

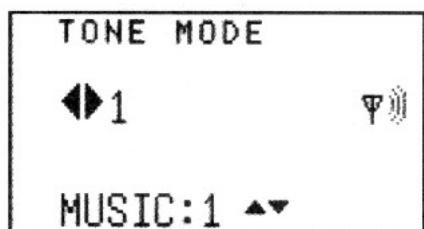

Tlačítky ▲, ▼ zvolíte vodič na který je signál vysílán


Tlačítky ▲, ▼ zvolíte vysílaný signál (k dispozici jsou 2 signály)

LENGTH mode

V režimu LENGTH je možno měřit délku nezapojeného kabelu.

Pro kalibraci na daný typ kabelu použijte nastavení v režimu SETUP



Zvolte LENGTH MODE nebo stiskněte tlačítko LENGTH

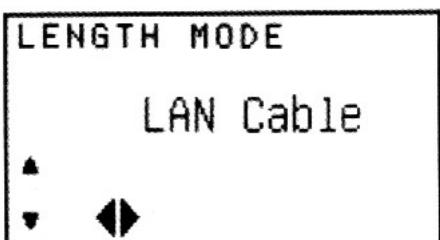

1) Měření délky LAN kabelu

Kabel připojte do konektoru MAIN

Stiskem tlačítka TEST nebo LENGTH spusťte test

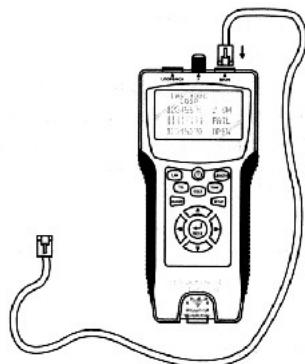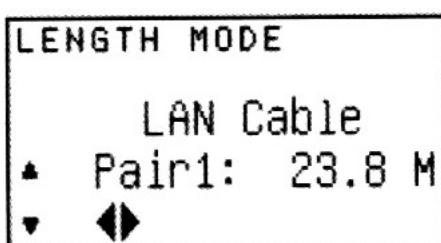

Tlačítkem ▲ se vrátíte na předchozí obrazovku

Tlačítky ▲, □, ▼ zvolíte jednotlivé páry

Tlačítkem ▼ přejdete na měření koaxiálního kabelu



Pokud je kabel ukončen vzdálenou jednotkou, zobrazí se upozornění (keep open) – odpojte jednotku a měřte znovu.




2) Měření délky koaxiálního kabelu

Kabel připojte do konektoru F


Stiskněte tlačítko ▼ v režimu měření LAN kabelu

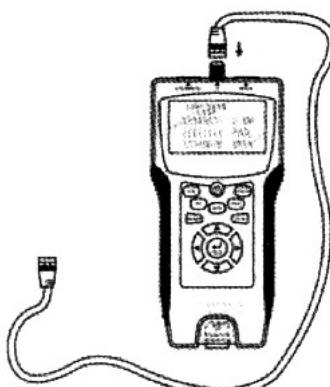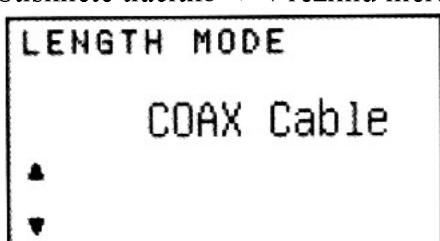

Stiskem tlačítka TEST spusťte test

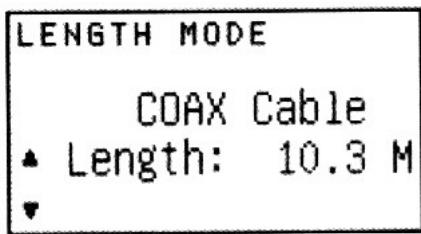

Pokud je kabel ukončen vzdálenou jednotkou, zobrazí se upozornění (keep open) – odpojte jednotku a měřte znovu.

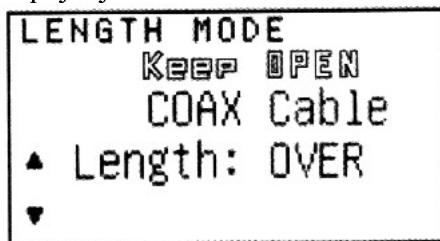

Uložení naměřených hodnot do paměti je stejné jako v režimu LAN. K dispozici jsou 4 paměti.

Nastavení testera - SETUP

Stiskem tlačítka SETUP (oranžové) je zvolen režim Setup, ve kterém je možno upravit nastavení testera.

Po provedení požadovaných změn stiskněte tlačítko MEMORY – dojde k uložení změn. Pokud nedojde k uložení budou změny platné pouze do vypnutí přístroje.

K uložení může dojít pouze v režimu Setup – pokud jste již opustili režim Setup a chcete neuložené změny uložit, stiskněte tlačítko SETUP a poté MEMORY.

1) UNIT – nastavení jednotek




Tlačítky ▲, ▼ změňte hodnoty (zvolená hodnota bliká).

Tlačítky ▲, ▼ přejdete na následující / předchozí volbu.


2) LAN LENGTH – nastavení délky LAN kabelu

Stiskněte ▼ v nastavení jednotek.

Kabel (stejného typu jako se bude měřit) se známou délkou připojte ke konektoru MAIN a druhý konec ponechte nezapojený

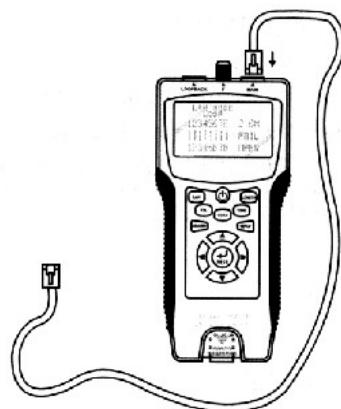

Stiskněte tlačítko TEST


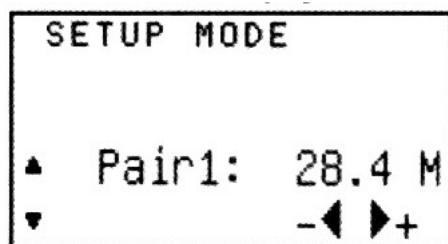


Tlačítky ◀, ▶ změňte hodnotu na známou délku


3) COAX LENGTH – nastavení délky koaxiálního kabelu

Stiskněte ▼ v nastavení délky LAN kabelu.

Kabel (stejného typu jako se bude měřit) se známou délkou připojte ke konektoru F a druhý konec ponechte nezapojený.

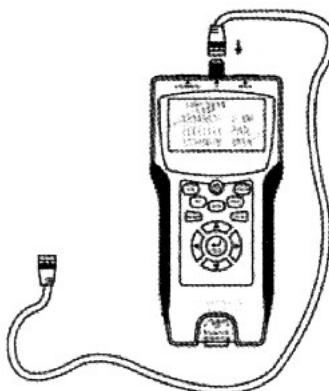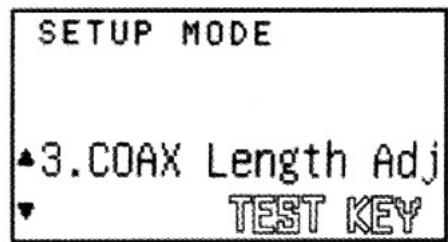


Stiskněte tlačítko TEST

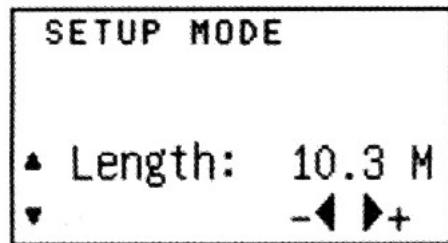


Tlačítky ◀, ▶ změňte hodnotu na známou délku

4) Buzzer – nastavení zvukového signálu (pípání)
Stiskněte ▼ v nastavení délky koaxiálního kabelu.

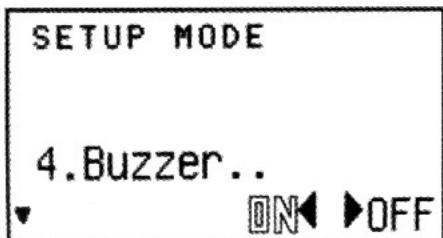


Tlačítky ◀, ▶ změňte hodnoty (zvolená hodnota bliká) – ON: zapnuto, OFF: vypnuto.

5) Backlight – nastavení podsvitu displeje
Stiskněte ▼ v nastavení Buzzer.

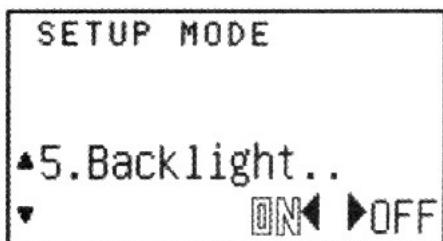


Tlačítky ◀, ▶ změňte hodnoty (zvolená hodnota bliká) – ON: zapnuto, OFF: vypnuto.

6) Restore Default – obnovení původních hodnot nastavení
Stiskněte ▼ v nastavení Backlight

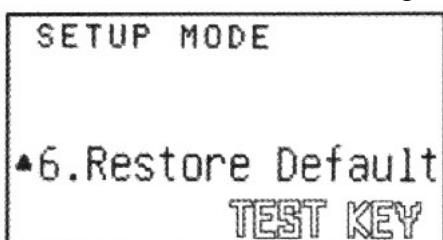

Tlačítko TEST →

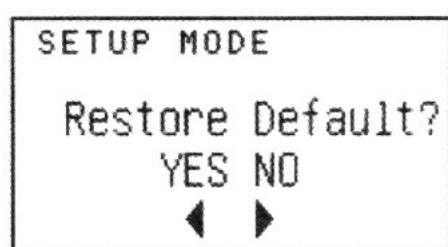

Tlačítkem ◀ obnovíte základní nastavení testera
Tlačítkem ▶ se vrátíte na předchozí obrazovku

Automatické vypnutí

Pokud není během 5 minut stisknuto žádné tlačítko dojde k vypnutí testera ve všech režimech kromě TONE.
V režimu TONE dojde k vypnutí za 30 minut.

Specifikace

Displej	Textový režim: 4 x 16 znaků Grafický režim: 144 x 65 bodů Velikost: 70 x 38mm
Konektory	RJ45, RJ12, RJ11, F, BNC (přes redukci)
Měření	Délka kabelu – TDR Zapojení kabelu 2 vyhledávací signály
Délka kabelu	délka pro měření :1 – 350m přesnost měření: +/- 5 %
Miminální délka pro měření SPLIT	1m
Napájení	9V alkalická baterie
Ochrana	proti přepětí
Rozměry	195 x 90 x 40mm
Prostředí	Provozní teplota: 0 – 50°C Skladovací teplota: -10 – 60° Vlhkost: 10 – 90% nekondenzující